慈溪市海虹通信设备有限公司 年产8000万套通讯设备、36万米天线 罩生产线技改项目竣工环境保护验收 报告

建设单位: 慈溪市海虹通信设备有限公司

编制单位: 慈溪市海虹通信设备有限公司

二〇二〇年五月

建设单位: 慈溪市海虹通信设备有限公司

法人代表: 孙云

咨询单位:浙江普泽环保科技有限公司

法定代表人: 陆泽平

建设单位: 慈溪市海虹通信设备有限公司 咨询单位: 浙江普泽环保科技有限公司

电话: 13429336139 电话: 0574-63023903

传真:/ 传真:/

邮编:/ 邮编: 315300

地址: 慈溪市新浦镇樟新路 619 号 1-3 层工业 地址: 慈溪市宗汉街道明州西路 98 号(普

厂房 泽环保生态园)

目 录

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告	1
1、验收项目概况	1
2、验收监测依据	3
3、建设项目工程概况	4
4、环境保护设施	11
5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见	14
6、验收执行标准	19
7、验收监测内容	21
8、验收监测数据的质量控制和质量保证	23
9、验收监测结果	24
10、验收监测结论	28
附件1:宁波市生态环境局文件	31
附件 2:本项目地理位置	32
附件 3:原辅材料消耗统计	33
附件 4:企业生产设备清单	34
附件 5:项目建设环境保护验收监测工况证明	35
附件 6:委托函	36
附件7: 危废处置协议	37
附件8: 危废仓库	38
附件9: 检验检测报告	39
第二部分 验收意见	40
第三部分 其他需要说明事项	44

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告

1、验收项目概况

1.1 项目名称: 年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目

1.2 建设性质: 技改

1.3 建设单位: 慈溪市海虹通信设备有限公司

1.4 建设地点: 慈溪市新浦镇樟新路 619 号 1-3 层工业厂房

1.5 立项过程

慈溪市海虹通信设备有限公司,现位于慈溪市新浦镇樟新路 619号 1-3 层工业厂房,是一家专业从事生产通讯设备、天线罩的企业。因发展需要,企业租用宁波兴华电子有限公司的已建厂房,实施年产 8000 万套通讯设备、36 万米天线罩生产线技改项目。

重庆大润环境科学研究院有限公司于2019年9月编制完成了《慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目环境影响报告表》,对该企业进行一次全面评价。2019年9月23日,宁波市生态环境局予以批复。

表 1-1 企业生产规模一览表

产品	环评设计产量	实际产量	备注
通讯设备	8000 万套/年	8000 万套/年	一致
天线罩	36 万米/年	36 万米/年	一致

1.6 环境影响报告表相关信息

编制单位:重庆大润环境科学研究院有限公司

环境影响报告表完成时间: 2019年9月

环评审批部门:宁波市生态环境局

审批时间及文号: 2019年9月23日 慈环建(报) 2019-625号

1.7 项目建设相关信息

企业环保设施与主体工程实现"三同时", 截止到目前为止, 设施运行良好。

开工时间: 2019年9月

竣工时间: 2019年10月

调试时间: 2019年10月

1.8 验收工作

本项目于2019年9月开工建设,于2019年10月竣工,2019年10月进行调试,目前各设备运行状况良好,已具备验收条件。

根据生态环境部公告 2018 年第 9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求,慈溪市海虹通信设备有限公司于 2019 年 10 月对该项目进行现场勘察,查阅相关技术资料,并在此基础上编制了建设该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据该项目竣工环境保护验收监测方案,委托浙江亚凯检测科技有限公司于2019年10月14日、10月15日进行了现场监测,慈溪市海虹通信设备有限公司收集了相关技术资料,在此基础上编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2、验收监测依据

2.1 主要法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1);
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27);
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.1.1):
- (4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29);
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015.4.24):
- (6) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号,2017.7.16);
- (7)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号):
- (8)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部, 2018年第9号)

2.2 相关文件和技术资料

- (1) 重庆大润环境科学研究院有限公司《慈溪市海虹通信设备有限公司年产 8000 万套通讯设备、36 万米天线罩生产线技改项目环境影响报告表》(2019 年 9 月):
- (2) 宁波市生态环境局批复《慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目环境影响报告表》建设项目环评批复(慈环建(报)2019-625号 2019年9月23日);
- (3) 《慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线 罩生产线技改项目检验检测报告》(YK1909270501E),浙江亚凯检测科技有限公司,2019年10月。

3、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置


本项目地处慈溪市新浦镇樟新路 619 号 1-3 层工业厂房;东侧为宁波兴华电子有限公司,南侧为慈溪市给力电器有限公司,西侧为宁波兴华电子有限公司,北侧隔环镇北路为慈溪市向日葵电子科技有限公司。

中心经度: E121°21′56.65″; 中心纬度: N30°15′16.38″。


项目地理位置见图 3-1, 厂区平面布置图详见图 3-2。




图 3-1 项目地理位置图

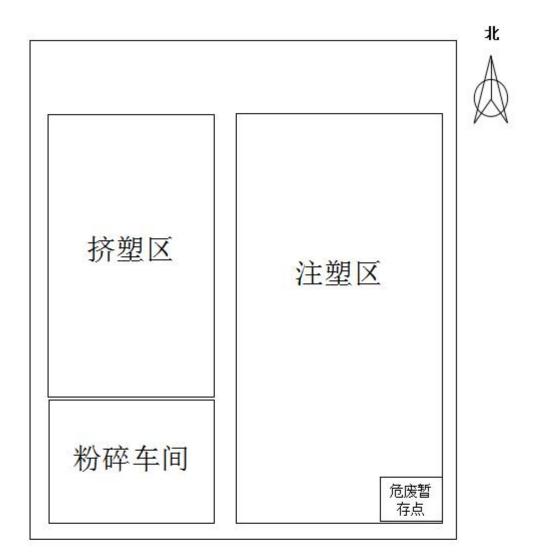

一层

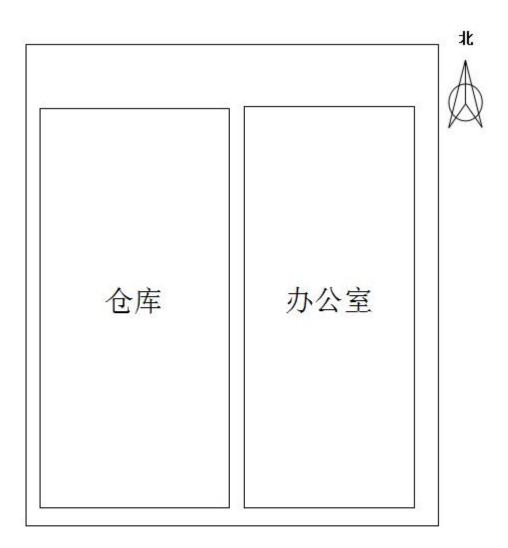

二层

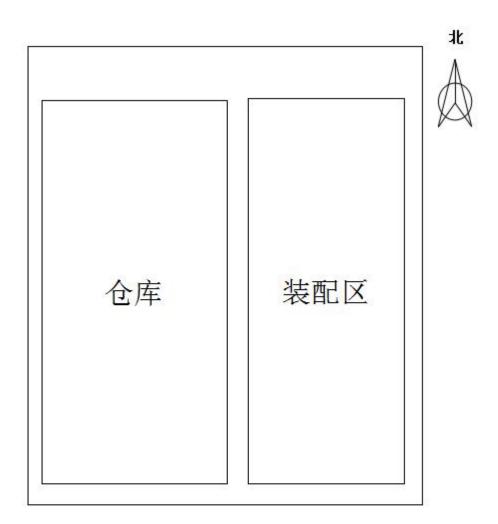

三层

图 3-2 厂区平面布置图

3.2 建设内容

本项目地处慈溪市新浦镇樟新路 619号 1-3 层工业厂房。

总投资 2000 万元, 其中环保投资 5 万元, 占总投资的 0.25%。项目占地面积 3000m²。职工人数 100 人, 年工作 300 天, 两班制生产, 每班 12 小时, 厂区内不设食堂和宿舍。

项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表如下:

环评及批复阶段建设内容 实际建设内容 年产8000万套通讯设备、 年产8000万套通讯设备、 建设项目名称 36万米天线罩生产线技改 建设项目名称 36万米天线罩生产线技改 项目 项目 慈溪市海虹通信设备有限 慈溪市海虹通信设备有限 建设单位名称 建设单位名称 公司 公司 通讯设备、天线罩 主要产品名称 主要产品名称 通讯设备、天线罩 年产8000万套通讯设备、 年产8000万套通讯设备、 设计生产能力 实际生产能力 36 万米天线罩 36万米天线罩 总投资概算 2000 万元 实际总投资 2000 万元 环保投资概算 5万元 实际环保投资 5万元

表 3-1 项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

3.3 主要生产设备

企业主要生产设备详见表 3-2。

序号 设备名称 规格型号 单位 实际设备数量 环评设备数量 注塑机 1 台 18 14 2 粉碎机 / 台 2 3 3 组装流水线 / 条 4 5 冷却塔 70t 1 4 台 5 台 冷却塔 6t 1 1 6 挤塑机 SJZ65 台 2 1

表 3-2 本项目生产设备一览表

3.4 主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗详见表 3-3。

表 3-3 本项目主要原料材料情况

序号	物料名称	单位	环评年用量	实际年用量
1	ABS 塑料	t/a	1300	1300
2	PP 塑料	t/a	20	20
3	PVC 塑料	t/a	1000	1000
4	其他配件	万套/a	8000	8000


3.5 公用辅助工程

- 1. 供电:本项目用电由当地供电局供给。
- 2. 给排水:本项目用水由当地给水管网供给。本项目排水系统采用雨污分流制,厂区雨水经过管道汇集后直接排入厂区内雨水管网。本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准后(氨氮、总磷另执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值)纳入污水管网;生活污水送至慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准后排放。

3.6 生产工艺

项目主要生产通信设备、天线罩,生产工艺流程如下图 3-3 所示:

通讯设备:

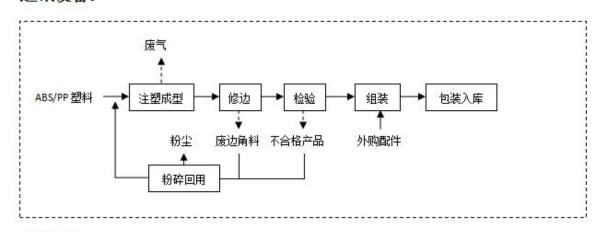

天线罩:

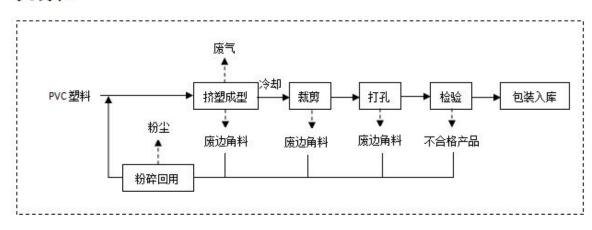


图 3-3 本项目生产工艺流程图

3.7 项目变动情况

本项目建设情况与环评相比:项目生产设备、原辅料、工艺与环评批复一致, 未发生变动。

4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后(氨氮、总磷另执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值)纳入污水管网;生活污水送至慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18-2002)一级A标准后排放。

企业废水处理工艺流程及检测点位详见图 4-1。



图 4-1 废水处理工艺流程图

4.1.2废气

1、本项目排放废气主要为焊接烟尘和油品挥发废气。

处理设施 污染物名称 污染源名称 排放规律 环评要求 实际建设 非甲烷总烃、苯乙烯 注塑废气 连续 加强车间通排风 加强车间通排风 挤塑废气 非甲烷总烃、氯化氢 连续 加强车间通排风 加强车间通排风 粉碎粉尘 颗粒物 间歇 加盖运行 加盖运行

表4-1 废气产生情况汇总

4.1.3 噪声

1、本项目噪声来源主要为注塑机、粉碎机、组装流水线、冷却塔、挤塑机等设备运作时产生的噪声。

2、噪声治理措施

车间内合理布局,并进行实墙封闭,加强对设备的维护及保养,使设备处于正常运转状态;加强管理,减少碰撞产生的噪声等措施。

4.1.4 固(液)体废物

本项目固废主要有不可回用的塑料边角料、废水油渣和生活垃圾。

(1) 固体废物种类、属性及处置情况

一般固废

15

固体废物种类、属性及处置情况详见表 4-2。

产生量(t/a) 处理方式 废物名称 种类 环评 实际 实际建设 环评要求 不可回用的塑料 外售相关公司综合利 一般固废 4.64 4.5 外售相关公司综合利用 边角料 用 暂存于危废仓库, 定期委 托宁波新泽环保科技有 委托有资质的单位处 废水油渣 危险固废 0.05 0.05 置 限公司收集转运,送有资 质单位处置

表 4-2 固废产生和处置情况

2)固体废物管理制度

生活垃圾

企业目前对所产生的固体废物均建立管理台账、存贮及转运制度,设置专门存 放场所并做好标识,由专人管理。

13

定期委托环卫部门及

时清运、处置

定期委托环卫部门及时

清运、处置

3)固体废物存放场所情况

本项目厂区设置生活垃圾存放点,由环卫部门定期清运;不可回用的塑料边角料收集后外售综合利用;废水油渣贮存于危险废物仓库中,定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运,送有资质单位处置。

4.2 环保设施投资及"三同时"落实情况

该项目总投资 2000 万,环保投资 5 万元,约占工程总投资的 0.25%,工程环保投资实际情况见表 4-3。

环保设施名称	实际投资 (万元)
废气治理	0
废水治理	3
噪声防治措施	1
固废治理	1
其他 (厂区绿化投资)	0

表 4-3 工程环保设施投资实际情况

 5

该项目环保审批手续齐全。基本执行了国家环境保护"三同时"的有关规定,做到了环保设施与项目同时设计,同时施工,同时投入运行。项目环保设施环评、实际建设情况如下:

表 4-4 项目环保设施环评、实际建设情况一览表

	表 4-4 项目环保设施环评、头际建设情况一览表		
	环保设施环评建设内容	环保设施实际建设内容	
废水治理设施	本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB89787-1996)表4中三级标准后纳管排放;最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。	本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放;最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。	
废气治理设施	本项目废气主要为注塑废气、挤塑 废气和粉碎粉尘;注塑废气、挤塑废气 通过加强车间通排风,粉碎机加盖运行。	本项目注塑废气、挤塑废气通过加强车间 通排风,粉碎机加盖运行。	
噪声防治设施	选用低噪声设备,厂房内部采用合理的平面布局,车间实墙封闭。加强设备维修保养,保证设备处于良好的运行状态。	选用低噪声设备;车间实墙封闭,加强设备维护及管理等措施使得四侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中3类限值要求。	
固废防治措施	生活垃圾委托环卫部门定期清运处 理;不可回用的塑料边角料收集后外售 综合利用;废水油渣收集后委托有资质 的单位处理。	生活垃圾委托环卫部门定期清运处理;不可回用的塑料边角料收集后外售综合利用;废水油渣收集后委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运,送有资质单位处置。	

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1 环境影响报告总结论

慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线 技改项目符合慈溪市环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放,满足总量 控制要求。本项目采取环保防治措施后,所排污染物控制在允许排放范围之内,对环 境的影响在可接受范围之内。由此可见,本项目的实施从环保角度来看是可行的。

5.1.2 环境影响分析结论

(1) 大气环境影响分析结论

本项目产生的废气主要为注塑废气、挤塑废气和粉碎粉尘。

G1 注塑废气

塑料熔融时会产生一定的有机废气,主要是少量塑料单体及少量塑料添加剂等在高温下的挥发,其组分较复杂,但产生量较小,ABS、PP其主要污染因子为非甲烷总烃(单体产污系数 0.1kg/t),非甲烷总烃产生量为(0.018kg/h) 0.132t/a。其中ABS会产生极少量的苯乙烯(单体产污系数 0.02kg/t),苯乙烯产生量为(0.0036kg/h) 0.026t/a。本项目注塑机密闭操作,故产生的废气较少,直接以无组织形式排放。

防治措施:加强车间通风,其废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)中的表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值,对周围环境影响较小。

G2 挤塑废气

根据《燃料化学学报》2002年12月第6期中山西太原理工大学发表的一篇相关文献——《PVC的热解/红外 (Py/FTIR)研究》,研究结果表明,PVC 受热在200℃时开始放出 HCl,300℃左右达到最大。挤塑过程的温度为160±10℃,挤塑过程会有废气产生。根据类比同行业 PVC 加工废气产生情况,非甲烷总烃的挥发量约为用量的0.1kg/t,非甲烷总烃产生量为(0.014kg/h)0.1t/a。因挤塑温度低于 PVC 受热放出 HCl 的温度,因此 HCl 产生量较小,故不做定量分析。

防治措施:加强车间通风,其废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)中的表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓 度限值,对周围环境影响较小。

G3 粉碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和不合格产品在粉碎过程中会产生粉尘,将生产过程中产生的塑料边角料和不合格产品在粉碎机中粉碎成颗粒状物料,以便混料均匀,每天粉碎2小时,粉碎的过程中在粉碎机上加盖进行密闭粉碎,沉降完全后开盖,搅拌过程进行密闭操作,由于粉尘产生量较少,大部分在重力作用下进行沉降,其余均以无组织形式排放。

防治措施:粉碎时对粉碎机采用加盖的形式,防止粉尘外溢,粉碎完成后静置一段时间打开,其废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中的表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值,对周围环境影响较小。

(2) 水环境影响分析结论

本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网,最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放,对周边水域影响较小。

(3) 声环境影响分析结论

本项目噪声源主要为注塑机、粉碎机、组装流水线、冷却塔、挤塑机等设备噪声。经类比调查, 其噪声值在 70~85dB(A)。本项目最近敏感点为厂界南侧 123 米处的名门庄园小区。运营期设备运行噪声经距离衰减、厂房阻隔后, 对周边敏感点影响较小。

为确保厂界噪声稳定达标,建议企业采取以下措施:确保厂界噪声达标,建议企业采取以下措施:1)高噪设备安装基础减振垫。2)合理布局,要求车间实墙封闭处理。3)设备应经常维护,加强管理。

通过落实以上噪声防治措施,项目营运期四侧厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,对周边声环境的影响较小。

(4) 固废环境影响分析结论

不可回用的塑料边角料收集后外售给相关企业综合利用; 废水油渣委托资质的

单位安全处理,生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运、处置。通过以上措施,本项目产生的固体废弃物对周边环境影响较小。

5.2 项目环保设施实际建设情况

5.2.1 废水

落实情况:本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网,最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。

验收监测期间,生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大日均值浓度(范围)均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准,氨氮最大日均值浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值要求。

5.2.2 废气

落实情况:本项目注塑废气、挤塑废气通过加强车间通排风,粉碎机加盖运行。验收监测期间,厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值;厂界无组织废气中苯乙烯浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 二级新扩改建标准浓度限值。

5.2.3 噪声

落实情况:选购低噪声设备,合理布局,车间实墙封闭处理;加强设备维护与保 养等措施。

验收监测期间,本项目四周四侧厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

5.2.4 固体废弃物

落实情况:本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运;不可回用的塑料边角料收集后外售综合利用;废水油渣贮存于危险废物仓库中,定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运,送有资质单位处置。

5.2.5 总量控制

本项目环评批复中无总量控制要求。

5.3 环评批复的要求及落实情况

宁波市生态环境局审批意见(慈环建(报)2019-625号)及实际建设情况见表5-1。

表 5-1 环评批复要求及实际建设情况

表 5-1 环评批复要求及实际建设情况			
环评批复意见	实际落实情况		
1.根据环境影响报告表结论,同意慈溪市海虹通信设备有限公司在慈溪市新浦镇樟新路 619 号租用宁波兴华电子有限公司部分已建厂房实施年产 8000 万套通讯设备、36 万米天线罩生产线技改项目。本项目原料 ABS、PP、PVC 均为新料。项目在实施同时,必须加强环保基础设施建设,落实以下各项污染防治措施。	本项目实际的建设情况与环评及批复一致,建 设项目的性质、地点、规模均未发生变化。		
2.排水实行雨污分流。生活污水经收集、处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入该区域污水管网,委托慈溪市北部污水处理厂处理,其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)新建企业标准。直接冷却水经收集、处理后循环使用,定期补充,不外排。	本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理;验收监测期间,生活污水监测因子指标pH值、化学需氧量浓度最大日均值浓度(范围)均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准, 氨氮浓度符合《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)新建企业标准;排入市政污水管网,最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。		
3.加强生产废气收集和处理效率。注塑废气、挤塑废气 经有效处理后排放;粉碎机加盖运作,确保粉尘达标排放, 以上废气、粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值。	本项目注塑废气、挤塑废气通过加强车间通排风,粉碎机加盖运行。验收监测期间,厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值;厂界无组织废气中苯乙烯浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 二级新扩改建标准浓度限值。		
4.厂区合理布局,采用低噪声设备,生产车间实墙封闭, 同时严格按环评意见采取切实有效的隔音、降噪措施,确保 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准。	厂区合理布局、选用低噪声设备等措施;验收监测期间,四周四侧厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准。		
5.各种固废分类收集。生活垃圾委托环卫部门及时清运、 处置;塑料边角料收集后作综合利用。油渣等属危险废物, 按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修 改单要求设置危废贮存场所,定期委托有资质的危险废物处 置单位作安全处置,并执行危险废物转移联单制度。	生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置;不可回用的塑料边角料收集后作综合利用;废水油 渣收集后委托宁波新泽环保科技有限公司收 集转运,送有资质单位处置。		

慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目

6.原 2019 年 5 月 5 日审批的慈溪市海虹通信设备有限公司年产 6000 万套通信设备生产线项目同时取消。	巳落实
7.本项目应严格执行环保"三同时"制度,按规定程序完成环境保护设施竣工验收后,方可正式投入生产。	已落实

6、验收执行标准

6.1 废水控制标准

本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网,最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。废水排放执行标准见表 6-1。

表 6-1 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位: mg/L, pH 值无量纲

	三级标准
pH 值	6~9
$\mathrm{COD}_{\mathrm{Cr}}$	500
	35

注: 氨氮*排放限值参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值。

6.2 废气控制标准

本项目注塑废气、挤塑废气、粉碎粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5"大气污染物特别排放限值",非甲烷总烃、颗粒物、氯化 氢无组织监控浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表 9 规定的"企业边界大气污染物浓度限值",苯乙烯无组织排放浓度执行《恶臭污染物 排放标准》(GB14554-93) 中表 1 二级新扩改建标准浓度限值,具体见表 6-2、6-3、6-4。

表 6-2《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表 5"大气污染物特别排放限值"

污染物	排放限值 (mg/m³)	适用的合成树脂类型	污染物排放监控位置
非甲烷总烃	60	所有合成树脂	
颗粒物	20	門有合成构相	
		聚苯乙烯树脂] 车间或生产设施排气筒
苯乙烯	20	ABS 树脂	中间以生产设施排气间
		不饱和聚酯树脂	
氯化氢	20	有机硅树脂	

表 6-3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表 9"企业边界大气污染物浓度限值"

污染物项目	限值
非甲烷总烃	4.0
颗粒物	1.0
氯化氢	0.2

表 6-4 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)

	标准值	
77 未初	无组织排放监控浓度限值	
苯乙烯	5.0mg/m ³	

6.3 噪声控制标准

本项目四侧厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中相应的 3 类标准, 具体标准限值见表 6-5。

表 6-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 〔dB(A)〕

 类别	昼间	夜间
3 类	65	55

6.4 固体废弃物参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》,贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单。

7、验收监测内容

7.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间,记录生产负荷,以保证监测数据的有效性和准确性。

7.2 废水验收监测内容

废水监测内容及频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点 位编号	监测项目	监测频次
生活污水	生活污水采样口	★W	pH值、COD _{Cr} 、氨氮	4次/天, 共2天

7.3 废气监测内容

废气监测内容及频次见表 7-2。

表 7-2 废气监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
无组织废 气	厂界四周	∘G1-∘G4	非甲烷总烃、苯乙烯、氯化氢、颗粒物	3次/天, 共2天

7.4 噪声监测内容

噪声监测内容及频次见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及频次

-	监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
-	噪声	厂界四周	▲ Z1- ▲ Z4	噪声	2次/天, 共2天

监测点位见图 7-1。

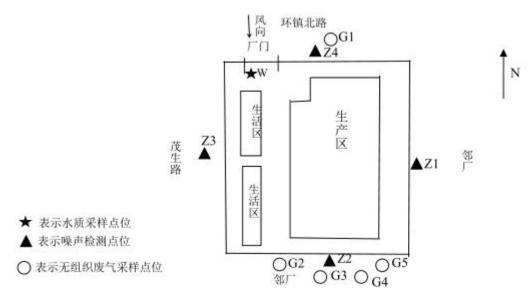


图 7-1 监测点位图

7.5 固废调查内容

调查该项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

表 7-4 固废产生和处置情况

废物名称	种类	产生量(t/a)	处理方式
不可回用的塑料 边角料	一般固废	4.5	外售相关公司综合利用
废水油渣	危险固废	0.05	暂存于危废仓库,定期委托宁波新泽环保科技有 限公司收集转运,送有资质单位处置
生活垃圾	一般固废	13	定期委托环卫部门及时清运、处置

8、验收监测数据的质量控制和质量保证

8.1 监测分析方法和监测仪器

监测分析方法见表 8-1。

表 8-1 分析监测方法和监测仪器一览表

序号	监测项目	分析采样及方法	备注					
1	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017						
2	苯乙烯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱法 HJ 584-2010	废气					
3	氯化氢 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016							
4	颗粒物	颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995						
1	pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)	<u>.</u> .					
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	废水					
3	氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009							
1	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	噪声					

8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样;实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。
- (3) 采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB, 若大于 0.5dB 测试数据无效。

9、验收监测结果

9.1 验收监测期间工况监督

验收监测期间,该项目满足环境保护设施竣工验收监测工况要求。详见表 9-1。监测期间工况具体数据见附件。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实

监测日期	产品名称	设计生产量	实际生产量	生产负荷
10 F 14 F	通信设备	8000万套/年	25万套/天	93.75%
10月14日	天线罩	36万米/年	1100米/年	91.67%
10 H 15 H	通信设备	8000万套/年	24万套/天	90.00%
10月15日	天线罩	36万米/年	1100米/年	91.67%
	,,	F = 14 200 F		

注: 年工作 300 天

9.2 废水监测

废水监测结果见表 9-2。

表 9-2 生活污水监测结果数据统计表 单位: mg/L, pH 值无量纲

监测	监测	监测		监测结果	
点位	日期	次数	pH 值	化学需氧量	氨氮
		1	7.26	88	5.60
		2	7.25	96	5.67
	2019/10/14	3	7.27	76	5.97
生活污		4	7.25	7.25 89	
水总排		日均值	7.25~7.27	87	5.77
放口		1	7.28	81	5.15
/ ★ W		2	7.29	92	5.26
	2019/10/15	3	7.31	88	4.97
		4	7.30	87	4.82
		日均值	7.28~7.31	87	5.05
最	大日均值(范围	围)	7.25~7.31	87	5.77
	标准限值		6~9	500	35
是否符合			符合	符合	符合

9.3 废气监测

废气监测结果见下表。

表 9-3 测试时气象参数

采样日期	频 次	天气状况	风速 (m/s)	风向	大气压(kPa)	气温(℃)	湿度(%)		
	1		2.5~2.9	N	103.16	21.2	62		
2019/10/14	2	阴	2.4~2.6 N		103.08	21.8	60		
	3		2.1~2.5	N	103.06	21.6	57		
	1		1.9~2.4	N	102.98	19.2	58		
2019/10/15	2	晴	2.1~2.5	N	102.94	20.8	54		
	3		1.8~2.3	N	102.86	21.2	52		

表 9-4 无组织废气监测结果

		<u>**</u>	.9-4 尤组织废	一九监测结果		
采样日				检测结果	(mg/m³)	
期	位编号	频次	颗粒物	非甲烷总烃	氯化氢	苯乙烯
	二里 上豆 石	1	0.167	/	/	/
	厂界上风向 /G1	2	0.200	/	/	/
	, 91	3	0.200	/	/	/
	一田一口人	1	0.233	1.55	0.012	<1.5×10 ⁻³
	厂界下风向 /G2	2	0.300	1.53	0.038	<1.5×10 ⁻³
	, 32	3	0.283	1.60	< 0.02	<1.5×10 ⁻³
2010/10/	————— <i>—</i>	1	0.283	1.62	0.032	<1.5×10 ⁻³
2019/10/ 14	厂界下风向 /G3	2	0.317	1.49	0.165	<1.5×10 ⁻³
1.	703	3	0.250	1.44	0.171	<1.5×10 ⁻³
	,	1	0.250	1.51	0.075	<1.5×10 ⁻³
	厂界下风向 /G4	2	0.267	1.46	0.156	<1.5×10 ⁻³
	704	3	0.350	1.84	0.163	<1.5×10 ⁻³
		1	/	0.98	0.131	<1.5×10 ⁻³
	厂界下风向 /G5	2	/	0.93	0.109	<1.5×10 ⁻³
	703	3	/	1.07	0.141	<1.5×10 ⁻³
	厂界上风向 /G1	1	0.183	/	/	/
		2	0.167	/	/	/
		3	0.183	/	/	/
		1	0.317	1.51	0.058	<1.5×10 ⁻³
	厂界下风向 /G2	2	0.217	1.58	0.176	<1.5×10 ⁻³
	/02	3	0.283	1.50	0.145	<1.5×10 ⁻³
		1	0.300	1.41	0.140	<1.5×10 ⁻³
2019/10/ 15	厂界下风向 /G3	2	0.317	1.53	0.137	<1.5×10 ⁻³
13	/03	3	0.300	1.39	0.173	<1.5×10 ⁻³
		1	0.233	1.46	0.124	<1.5×10 ⁻³
	厂界下风向 /G4	2	0.250	1.42	0.177	<1.5×10 ⁻³
	/04	3	0.267	1.39	0.157	<1.5×10 ⁻³
	,	1	/	1.00	0.148	<1.5×10 ⁻³
	厂界下风向 /G5	2	/	1.03	0.072	<1.5×10 ⁻³
	/03	3	/	0.81	0.151	<1.5×10 ⁻³
最大值		_	0.350	1.84	0.177	<1.5×10 ⁻³
限值	_	_	1.0	4.0	0.2	5.0
是否符 合	_	_	符合	符合	符合	符合

9.4 噪声监测

噪声监测结果见表 9-5。

表 9-5 噪声监测结果

IA and ro the	检测位置/点位	昼间检	则结果(Leq〔d	B (A)))	
检测日期	编号	测量时间	测量值	限值	是否符合
	厂界东侧/▲Z1		62.3		符合
2019/10/14	厂界南侧/▲Z2	14.15 14.21	62.7	(5	符合
	厂界西侧/▲Z3	14:15~14:31	61.2	65	符合
	厂界北侧/▲Z4		61.7		符合
2019/10/14	厂界东侧/▲Z1		53.4		符合
	厂界南侧/▲Z2	22:05~22:22	52.6	55	符合
	厂界西侧/▲Z3	22.03~22.22	52.9	33	符合
	厂界北侧/▲Z4		52.1		符合
	厂界东侧/▲Z1		62.4		符合
2019/10/15	厂界南侧/▲Z2	12:54~13:12	61.9	65	符合
2019/10/13	厂界西侧/▲Z3	12.34~13.12	61.2	03	符合
	厂界北侧/▲Z4		61.3		符合
	厂界东侧/▲Z1		52.4		符合
2019/10/15	厂界南侧/▲Z2	22:08~22:25	51.7	55	符合
2017/10/13	厂界西侧/▲Z3	22.00~22.23	51.4	33	符合
	厂界北侧/▲Z4		50.6		符合

9.5 总量核算

本项目环评批复中无总量控制要求。

生活污水排放总量:本项目员工共100人,生活用水量按50L/人•d 计,则生活用水量为1500t/a,污水产生量按用水量的0.9 计,则生活污水产生量为1350t/a。

9.6 环保设施去除效率监测结果

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

10、验收监测结论

10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1、废水监测结论

验收监测期间(10月14日~10月15日),本项目生活污水排口废水的主要污染指标pH值、化学需氧量最大浓度日均值(范围)均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准,氨氮最大浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值要求。

10.1.2、废气监测结论

验收监测期间,厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值;厂界无组织废气中苯乙烯浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级新扩改建标准浓度限值。

10.1.3、噪声监测结论

验收监测期间,本项目四侧厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

10.1.4、固废监测结论

本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运;不可回用的塑料边角料收集后外售综合利用;废水油渣贮存于危险废物仓库中,定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运,送有资质单位处置。

10.1.5、总量监测结论

本项目环评批复中无总量控制要求。

10.1.6、环保设施处理效率结论

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

建设项目工程竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位 (盖章):

填表人(签字):

项目经办人(签字):

	项目名称	年产 80	00 万套通讯设备、	36 万米天	线罩生	产线技改	女项目	建设	地点			慈溪市新潭	捕镇樟新路 619 号	1-3 层工业	业厂房	
	行业类别		C3921 通f	言系统设备	制造			建设	t性质		□新 建		□改 扩 建	√技 术	改造	□迁建
	设计生产能力) 万套通讯设备、3 万米天线罩		项目开 日期	2019	年9月	实际生	实际生产能力		详见工况证明		投入试运行日期	设入试运行日期 2019 年 10 月		Ħ
7=14	投资总概算 (万元)			2000				环保投资总概算(万元)			5		所占比例(%)		0.25	
建设项目	环评审批部门		宁波市	生态环境	局			批准	文号	慈环建	(报)2	2019-625 号	批准时间	2	019年9月2	3 日
项	初步设计审批部门						批准	文号				批准时间				
"	环保验收审批部门					批准	文号				批准时间					
	环保设施设计单位		/		环保证	殳施施 工	单位		/	环	保设施监	ǐ测单位	浙江	亚凯检测和	斗技有限公司	
	实际总投资(万元)			2000				实际环保护	t资(万元)		5		所占比例(%)		0.25	
	废水治理 (万元)	3 废	气治理 (万元)	0	噪声治理	(万元)	1	固废治理	固废治理(万元)		绿化及	生态(万元)	0	其它	(万元)	0
	新增废水处理设施能力			/				新增废气处	理设施能力		/		年平均工作时		7200h/a	
	建设单位	单位		联系	电话	话 13429336139		6139	环评单位	重庆大海	国环境科学研究 司	究院有限公				
	污染物	原有排 放量	本期工程实际排 放浓度	本期工程 排放浓		本期 产生		本期工程 自身削减量	本期工程 实际排放量	本期工排放	程核定 总量	本期工程 "以新带老"	全厂实际 排放总量	全厂核定 排放总量	区域平衡替 代削减量	排放增 减量
污染	废水	_	_	_		0.13	35	_	0.135	_	_	_	_	_	_	+0.135
物排	化学需氧量	_	87	500				_	_	-	_	_	_	_	_	_
放达	氨氮	_	5.77	35		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_
标与	石油类	_	_	_		_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_
总量	废气	_	_	_		_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_
控制	二氧化硫	_	_			_	-	_	_	-		_	_	_	_	_
(エ	烟尘	_	_			_	-	_	_	-	-	_	_		_	_
业建	工业粉尘	_	_			_	-	_	_	-	_	_	_		_	_
设项	氮氧化物	_	_	_		_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_
目详	工业固体废物	_	_			0.001	755	_	0.001755	-		_	0.001755	_	_	+0.001755
填)	与项目有关	_	_			_	-	_	_	-	_	_	_		_	_
	的其它特征	_		_		_	-	_	_	-		_	_	_	_	_
	污染物 —	_					-	_		-	_	_	_		_	_

注: 1、排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9) = (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升

"三同时"项目统计登记表

项目名称		年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目		
建设规模		年产8000万套通讯设备、36万米天线罩		
新增工业产值		/		
重点监管区(准)		/		
流域		/		
初步设计完成时间		/		
试生产时间		/		
试生产批文号		/		
工程环境监理情况		没有开展工程环境监理		
是否安装在线监测		未安装在线监测		
新建项目实际污染物排放总量(t/a)	废水量	1350		
	CODer	/		
	NH ₃ -N	/		
	TP	/		
	固废	17.55		
	NO_X	/		
	烟(粉)尘	/		
	SO_2	/		
"以新代老" 削减量 (t/a)	CODer	/		
	NH ₃ -N	/		
	TP	/		
	固废	/		
	NOx	/		
	烟(粉)尘	/		
	SO_2	/		
总量控制落				
实情况		* \W -> 11. *P >= 1. 11 *PP ==		
备注				

- (一)流域是指建设项目位于全省八大主要流域的名称;
- (二)重点监管区指建设项目是否位于省环保局确定的省级重点监管区(包括准重点监管区),如位于各地自行划定的市级、县(市、区)级重点监管区或严控区,请注明级别;
- (三)"实际建设内容与规模"指"三同时"验收部分的内容与规模;
- (四)新增工业产值根据试生产期间的工业产值折算;
 - (五)"新建项目污染物排放总量"和"以新代老"污染物削减量按"三同时"验收情况填写,若污水纳管,请在备注栏中填写纳入的污水处理厂。

附件 2:本项目地理位置

本项目原辅料统计

序号	物料名称	单位	环评年用量	实际年用量
1	ABS 塑料	t/a	1300	1300
2	PP 塑料	t/a	20	20
3	PVC 塑料	t/a	1000	1000
4	其他配件	万套/a	8000	8000

本项目设备统计

序号	设备名称	规格型号	单位	环评设备数量	实际设备数量
1	注塑机	/	台	18	14
2	粉碎机	/	台	3	2
3	组装流水线	/	条	4	5
4	冷却塔	70t	台	1	1
5	冷却塔	6t	台	1	1
6	挤塑机	SJZ65	台	2	1

验收监测期间工况证明

监测日期	产品名称	设计生产量	实际生产量	生产负荷			
10月14日	通信设备	8000万套/年	25万套/天	93.75%			
10万14日	天线罩	36万米/年	1100米/年	91.67%			
10 F 15 F	通信设备	8000万套/年	24万套/天	90.00%			
10月15日	天线罩	36万米/年	1100米/年	91.67%			
注: 年工作 300 天							

关于委托浙江亚凯检测科技有限公司进行 项目竣工环境保护验收监测的函

浙江亚凯检测科技有限公司:

本公司项目环境保护设施已经建成并投入运行,运行状况稳定、设备良好,具备了验收监测条件。现委托贵公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。

慈溪市海虹通信设备有限公司

2019年9月28日

第二部分 验收意见

慈溪市海虹通信设备有限公司年产 8000 万套通讯设备、36 万米天线罩生产线技改项目 竣工环境保护验收意见

2020年6月8日, 慈溪市海虹通信设备有限公司根据慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收, 提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

慈溪市海虹通信设备有限公司位于慈溪市新浦镇樟新路 619 号 1-3 层工业厂房,项目占地面积 3000m²。主要建设内容及生产规模为:年产 8000 万套通讯设备、36 万米天线罩。

(二) 建设过程及环保审批情况

慈溪市海虹通信设备有限公司企业于 2019 年 9 月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《慈溪市海虹通信设备有限公司年产 8000 万套通讯设备、36 万米天线罩生产线技改项目环境影响报告表》,并且于 2019 年 9 月 23 日取得环保局的批复。项目于 2019 年 9 月开工建设,于 2019 年 10 月竣工,2019 年 10 月进行调试。

(三) 投资情况

本次验收的《慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线 罩生产线技改项目》总投资2000万元,其中环保投资5万元,占总投资的0.25%。

(四) 验收范围

本次验收范围为"慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目"验收。

二、工程变动情况

本项目建设情况与环评相比:项目生产设备、原辅料、工艺与环评批复一致,未发生变动。

三、环境保护措施落实情况

(一) 废气

本项目注塑废气、挤塑废气通过加强车间通排风, 粉碎机加盖运行。

(二)废水

本项目挤塑机间接冷却水直接补充给直接冷却水,直接冷却废水经预处理(隔油+混凝沉淀)后循环使用,定期补充,不外排,产生的油渣作为危废处置,因此废水主要为生活污水。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后(氨氮、总磷另执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值)纳入污水管网;生活污水送至慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准后排放。

(三) 噪声

厂区合理布局,选用低噪声设备,生产车间实墙封闭,同时采取切实有效的隔音、降噪、减震等措施。

(四) 固废

本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运;不可回用的塑料边角料收集后外售综合利用;废水油渣贮存于危险废物仓库中,定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运,送有资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果

验收期间,企业实际生产工况达到75%以上。

根据浙江亚凯检测科技有限公司出具的《慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目检验检测报告》(YK1909270501E),厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值;厂界无组织废气中苯乙烯浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级新扩改建标准浓度限值

本项目生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大浓度日均值(范围)均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准,氨氮最大浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值要求。

本项目四侧厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中3类标准。

五、验收结论

经现场查验,《慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天 线罩生产线技改项目》环评手续齐备,主体工程建设完备,项目建设内容与项目《环境 影响报告表》及其批复基本一致,已落实了环保"三同时"、环境影响报告表及其批复的 各项环保要求,竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全,污染物达标排放的验收监 测结论明确。验收工作组认为该项目可以通过竣工环境保护验收。

六、工程投运后的环境管理要求

加强废气、废水管理,确保各项污染物长期稳定达标排放。

慈溪市海虹通信设备有限公司

2020年6月8日

慈溪市海虹通信设备有限公司在慈溪市新浦镇樟新路 619 号实施的年产 8000 万套通讯设备、36 万米天线罩生产线技改项目前已建成。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评〔2017〕4号),由我局依法对该项目固体废物污染防治设施进行验收。

该项目各类固废分类收集。生活垃圾在厂区内定点收集,然后委托环卫部门清运、处置;不可回用的塑料边角料收集后综合利用;废水油渣已设置规范的贮存场所,并已委托宁波新泽环保科技有限公司收集贮运。

该项目固体废物污染防治设施基本符合环保审批要求,验收公示期间未接到反对意见,现同意该项目固体废物污染防治设施通过环保竣工验收。项目投入正式生产后必须严格按照环评审批要求,规范处置各类固体废物。

宁波市生态环境局 2020年6月8日

第三部分 其他需要说明事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计,环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求,编制了环境保护篇章,落实了防止污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同,环境保护设施的建设进度和资金得到了保证,项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目于2019年9月开工建设,于2019年9月竣工,2019年10月进行调试。慈溪市海虹通信设备有限公司于2019年10月委托浙江亚凯检测科技有限公司对项目提供噪声、废气、废水等项目的监测服务,出具真实的监测数据和监测报告,2019年10月,依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》以及浙江亚凯检测科技有限公司出具"YK1909270501E"检验检测报告,慈溪市海虹通信设备有限公司编制完成了本项目竣工环境保护验收报告;2020年6月8日,慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目竣工环境保护验收工作组,验收工作组踏勘企业生产现场后,经认真讨论和审查,形成了如下验收意见:经现场查验,《慈溪市海虹通信设备有限公司年产8000万套通讯设备、36万米天线罩生产线技改项目》环评手续齐备,主体工程和配套环保工程建设完备,已基本落实了环保"三同时"、环评报告表的各项环保措施。经检测,污染物均能达标排放。项目具备了竣工环保验收条件,验收工作组原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本项目污染物为废气、生活污水、危险固废、生活垃圾、一般固废,企业已建立环保组织机构;企业已建立环保规章制度,完善环境管理台账记录。

(2) 环境风险防范措施

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案,因此 本项目未制定环境风险应急预案。

(3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划,因此 本项目无需制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施,无需说明。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

根据项目环境影响评价报告及批复,项目无卫生防护距离要求,不涉及居民搬迁。

3. 整改工作意见

根据验收意见,本建设项目竣工验收合格,各项环保设施已基本落实到位,无相应整改。

慈溪市海虹通信设备有限公司 2020年 6月 8日